

橋 り よ う 定 期 点 検 調 書

橋りょう番号

橋りょう名 ムナハツ18
無名橋 1 8

路 線 名 **町道東光寺 1 号線**

所 在 地 **鳥取県西伯郡南部町境**

橋りょう定期点検調書その 1 橋りょう諸元, 総合点検結果

橋りょう番号	フカガサムメハシ18	架設年（西暦）	橋長 — 径間数 — 桁種			事務所名	鳥取県 南部町		点検者		点検日	2024/10/2						
	名称	無名橋 1 8	不明	5.0m	1	RC床版	所在地	鳥取県西伯郡南部町境		路線名	町道東光寺 1 号線							
交差区分 名称	3	水路	上部工型式	RC床版橋（その他）			調書区分数	1	積雪寒冷地	—	備 考（補修履歴等）							
橋りょう全幅員	4.50 m		下部工 形 式	A1橋台	重力式橋台			床版支間		凍結防止剤散布	—	詳細調査履歴						
自動車交通量	台/日			A2橋台	重力式橋台			支承材	ベタ	海岸からの距離	8.5km							
うち大型車交通量	台/日			橋 脚	—			伸縮装置	不明	鋼橋塗装系	—							
緊急輸送道路	— 次		基礎形式	不明			高欄種別		橋面防水処理	—	緯度	経度						
										35° 22′ 59.4″		133° 21′ 23.2″						
定期点検調書その 1 総合点検結果	劣 化 ・ 損 傷 部 位		要素番号	変状度	劣 化 ・ 損 傷 内 容						総合評価（補修の時期・工法，緊急対応など）		健全性評価					
	上部工	コンクリート床版	①左側端張出し		床版に鉄筋露出及びうきが複数生じており、一部断面減少が確認される。状況に応じて対策を検討することが望ましい。鉄筋露出は防錆スプレーの塗布済み。						Ⅲ							
			②左側歩道下															
			③車道下															
			④右側歩道下															
			⑤右側端張出し															
		主 桁	①左側端耳桁		両橋台に伸縮部からと思われる漏水、摩耗による表面剥離が生じている。A2橋台には局所的な遊離石灰、W=0.4mmのひびわれが見られる。						Ⅱ							
	②左側歩道下																	
	③車道下																	
	④右側歩道下																	
	⑤右側端耳桁																	
	横桁・縦桁等		⑥															
	下部工	橋 台	A1		目視可能範囲においては変状は見られない。						Ⅰ							
			A2															
		基 礎	橋台・橋脚とも															
			橋 脚 (な し)	P1														
				P2														
				P3														
				P4														
	支 承 部	支承本体（アンカーボルト）																
落橋防止装置（鋼製部）																		
〃（Co部），変位制限装置等																		
路上部	伸縮装置			橋台に伸縮部からと思われる漏水が生じている。						Ⅱ								
	舗 装			舗装に最大W=13.0mmのひびわれが複数生じており、局所的なうきも確認される。						Ⅱ								
	排水桝・排水管																	
	点検施設																	
	地 覆																	
	鋼製高欄・防護柵（ガードレール）																	
コンクリート高欄（壁式）																		
										橋りょうの健全性評価		Ⅲ						


橋りょう番号・名称	ムメイハシ18	架設年(西暦)	橋長	径間数	桁種	事務所名	鳥取県 南部町	点検日	2024/10/2
0	無名橋 1 8	不明(不明)	5.0m	1	RC床版	所在地	鳥取県西伯郡南部町境	町道東光寺1号線	

定期点検調査その2
橋りょう一般図
1/1


橋りょう一般図 (位置図, 平面図, 側面図, 断面図等)

※径間が複数ある場合は径間番号をつけること
※既存の図面等がない場合は概略図でよい


側面図 (上流側)

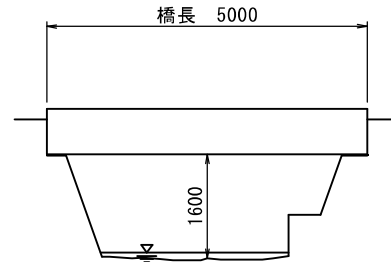

平面図

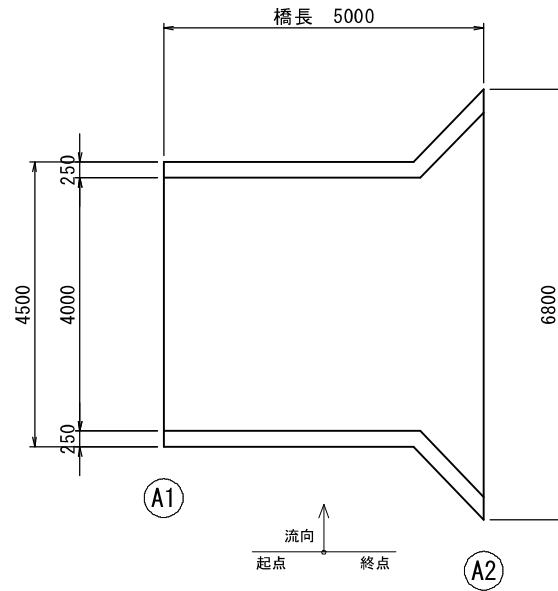

断面図

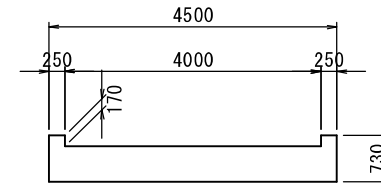

橋りょう番号・名称		ムマイハシ18		架設年(西暦) 橋長 径間数 桁種		事務所名		鳥取県 南部町		■点検日 2024/10/2		
0		無名橋 1 8		不明(不明) 5.0m 1 RC床版		所在地		鳥取県西伯郡南部町境		町道東光寺 1 号線		
定期点検調書その4 現地状況写真 # 1/3	起点側→ 終点側					1	終点側→ 起点側					2
												
	上 流→ 下 流					3	下 流→ 上 流					4
	起点側 ← A1橋台  終点側 → A2橋台						終点側 ← A2橋台  起点側 → A1橋台					

橋りょう番号・名称		ムメイハシ18		架設年(西暦) 橋長 径間数 桁種		事務所名		鳥取県 南部町		■点検日 2024/10/2		
0		無名橋 1 8		不明(不明) 5.0m 1 RC床版		所在地		鳥取県西伯郡南部町境		町道東光寺 1 号線		
定期点検調書その4 現地状況写真 # 2/3	下部工(起点側)					5	下部工(終点側)					6
												
	床版(下側から)					7	支承等					8
												

無名橋18


損傷図及び写真位置

点検年月日

令和6年10月2日


点検実施箇所について☑をすること

チェック欄

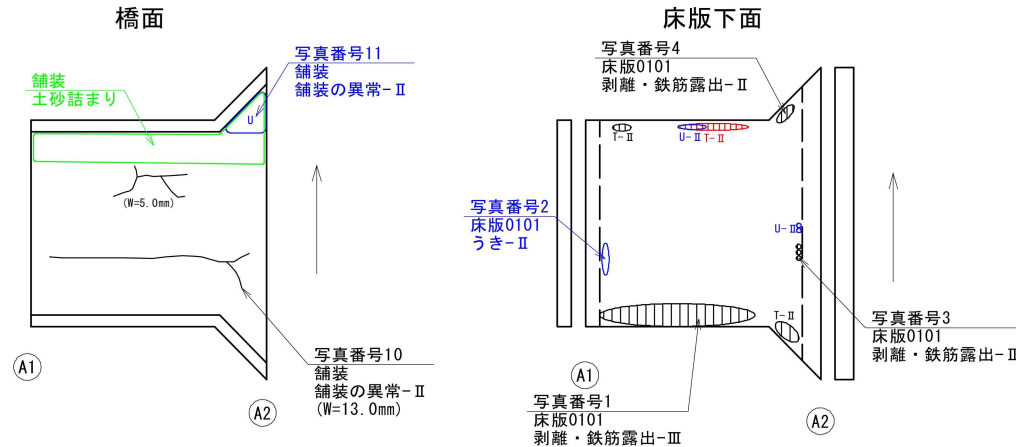

床版下面	☒ 床版	点検者
	☐ 主桁	
	☐ 横桁	
橋面	☒ 床版	
	☐ 附属物	
	☐ 排水施設	(仮)健全度判定
	☒ 舗装	
橋台(左岸側)	☐ 橋座	I II
	☒ 支承	
	☒ 壁面	
橋台(右岸側)	☐ 橋座	III IV
	☒ 支承	
	☒ 壁面	

損傷の種類(凡例)

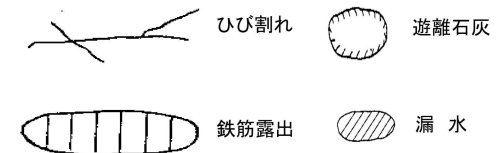

- ・凡例に従い損傷をスケッチする。
- ・代表的な損傷箇所の写真を撮影し、スケッチ図に「損傷の種類」と「写真番号」を記入する。

< 凡例 >	
新規	青
進展あり	赤
進展なし	黒
補修済	緑

C	ひびわれ
U	うき
H	剥離
HT	剥落
T	鉄筋露出
Y	遊離石灰
CY	ひびわれを伴う遊離石灰
F	腐食
Br	防食機能の劣化
J	豆板
R	漏水

(上部工) 床版に鉄筋露出及びうきが複数生じており、一部断面減少が確認される。状況に応じて対策を検討することが望ましい。鉄筋露出は防錆スプレーの塗布済み。

(下部工) 両橋台に伸縮部からと思われる漏水、摩耗による表面剥離が生じている。A2橋台には局所的な遊離石灰、W=0.4mmのひびわれが見られる。

(橋面) 舗装に最大W=13.0mmのひびわれが複数生じており、局所的なうきも確認される。

部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場 合に記載)	備考(写真番号、 位置図等がわかる ように記載)
上部構造	床版	III	鉄筋露出
	主桁		
	横桁		
下部構造	A1橋台、A2橋台	II	漏水、剥離 他
支承部	支承	I	
橋面	舗装	II	舗装の異常
その他	伸縮装置	II	漏水